

140 Krav til godkjente Europaller



• Fakta

- Materialer
 - 11 bord i kvalitetstømmer
 - 9 trespon eller massivt tre blokker
 - 78 spiker
 - Lengde 1200 mm (toleransegrense +8/-5 mm)
 - Brekke 800 mm (toleransegrense +8/-5 x mm)
 - Høyde 144 mm (toleransegrense +10/-0 x mm)
 - Tunellhøyde (lysåpning mellom topp- og bunnbord) 100mm (toleransegrense +4/0 mm)
 - Vekt Ca. 25 kg
 - Arbeidsbelastning 1500 kg ved jevn belastning på hele pallen
 - Toppbordene skal ha en tykkelse på 22 til 25 mm
 - Bunnbordene skal ha en tykkelse på 22 til 24 mm og skal være skrånkåret
-
- EUR-trepaller skal kun produseres, repareres og merkes av godkjente selskaper
 - EUR-trepaller skal være produsert i hht. kravene i UIC Code 435-2
 - Reparasjon skal gjøres i hht. kravene i UIC Code 435-4

Spikermønster



Toppbord- senterkloss



Toppbord- venstre hjørnekloss



Spikerhode med to bokstaver

Merking:

Venstre kloss



Senterkloss




Høyre kloss (2 alternativer)





EPAL merket kan være erstattet av merket til europeiske jernbaneselskaper.

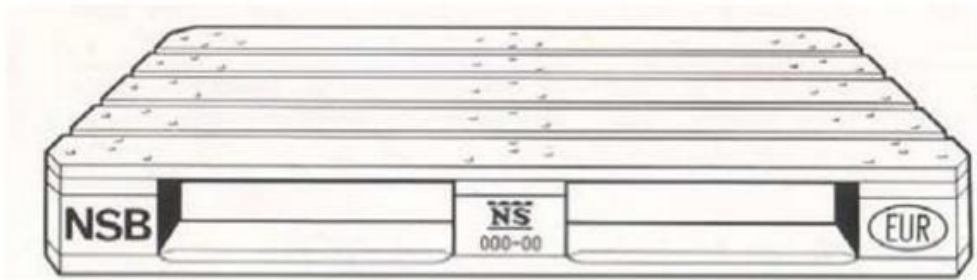

Jernbaneforvaltnings, Standardiseringsmerke prod.kode / år EUR i oval

Ikke godkjente paller:

Hvis det er en eller flere defekter på pallen, som vist nedenfor er ikke pallen godkjent.

Pallen må repareres i henhold til UIC-kode 435-4.

Ett øvre eller nedre bord er skadet slik at mer enn en spiker eller skrue er synlig



Ett bord mangler



En kloss mangler, eller er ødelagt slik at mer enn en spiker er synlig
En vridd kloss kan ikke stikke ut mer enn 10mm.



Vridd kloss

Ett bord er brukket på tvers eller diagonalt



Mer enn to ytterbord er skadet og mer enn en spiker eller skue er synlig på hvert bord



Andre krav (Dårlig almentilstand):

- Lastekapasiteten kan ikke lenger garanteres (markspist eller råten)
- Forurensing slik at produkter kan bli ødelagte/skadet
- Store fliser fra flere av klossene
- Beviselig benyttet ikke godkjente materialer for reparasjon, som bord eller klosser av dårligere kvalitet

ISPM nr. 15


ISPM nr. 15 er en internasjonal standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen. Standarden angir krav til varmebehandling eller gassing av trevirket eller selve treemballasjen med metylbromid for å drepe trelevende skogskadegjørere, og at dette er dokumentert ved merking av treemballasjen

Standarden setter også krav til avbarking av trevirket.

Treemballasje som krysser EUs ytre grenser skal være merket med dette symbolet. Treemballasje som produseres og benyttes i Norge er fritatt behandling og merking.

Mer informasjon på Mattilsynets nettside:

[http://www.mattilsynet.no/planter og dyrking/tommer trelast og treemballasje/treemballasje/internasjonalt_standard_for_treemballasje_ispm_nr_15.8473](http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/tommer_trelast_og_treemballasje/treemballasje/internasjonalt_standard_for_treemballasje_ispm_nr_15.8473)

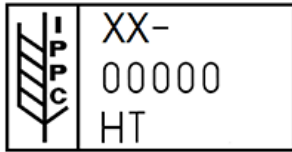

095-3-09

IPPC symbolet, landkode, registreringsnummer, HT (for heat treated), lisensnummer-år-måned

ISPM 15 behandlede paller **skal** være merket på senterklossene på langsidene
ISPM 15 merkingen **kan** også være markert på senterklossene på kortsidene